

TÉCNICA DE APLICACIÓN

UN KIT. DOS TAMAÑOS. RESULTADOS PROFESIONALES.

La aplicación de Foulfree es simple y se completa en pocos pasos. Seguir el proceso recomendado asegura una adhesión sólida y una protección estable durante toda la temporada.

FFKITMS-S-EU



FFKITMS-M-EU

*EN EL KIT:



• 1x Almohadilla de eliminación



• 1x Almohadilla de preparación



• 1x MSclean



• 1x MSprime



• 1x Clear Coat



• 2x Brochas

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN:

- Asegúrese de que la superficie esté completamente limpia de contaminantes (crecimiento marino, recubrimientos, etc.) antes de usar la **almohadilla de preparación**. Para eliminar incrustaciones difíciles, utilice una espátula de plástico.
- Al usar las **almohadillas de eliminación** y preparación, evite lijar la superficie de manera agresiva: una ligera abrasión es suficiente para garantizar un rendimiento óptimo.
- La **almohadilla de preparación** no es necesaria en todos los casos. Si le preocupa comprometer la calidad de sus componentes, póngase en contacto con su representante local de Propspeed para obtener más información.
- A bajas temperaturas, **MSprime** puede espesarse: asegúrese de calentar el envase hasta un **mínimo de 20 °C / 68 °F** antes de usarlo.
- Antes de la aplicación, verifique con el fabricante del componente la compatibilidad química. Propspeed no se hace responsable de daños en la superficie debido al contacto con solventes u otros productos.

*El volumen de los componentes variará según el tamaño del kit, de acuerdo con los detalles del SKU.



FUERABORDAS



SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN



HÉLICES DE MANIOBRA



ALETAS ESTABILIZADORAS



TUBOS DE LANCHAS SEMIRRÍGIDAS (RIB)

MÁS INFORMACIÓN
SOBRE FOULFREE

SOLICITA HOY

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Cada kit **Foulfree™ Multi-Surface System** incluye todo lo necesario para una aplicación perfecta y de alta calidad. Solo necesitará algunos elementos adicionales:

- Guantes desechables
- Protección ocular
- Mascarilla
- Paños limpios y secos
- Espátula de plástico
- Cinta de enmascarar



TIEMPOS DE CURADO

Foulfree requiere un mínimo de 12 horas de curado antes de la botadura.

En condiciones frías (41–55 °F / 5–13 °C), espere al **menos 24 horas** antes de botar la embarcación.

Foulfree puede permanecer fuera del agua durante períodos prolongados, tanto en climas cálidos como fríos, sin efectos adversos.



TIEMPO MÍNIMO DE CURADO
12 horas antes de la botadura



CURADO EN CLIMA FRÍO
24 horas a 41–55 °F / 5–13 °C



DURABILIDAD FUERA DEL AGUA
Puede permanecer fuera del agua
varias semanas sin efectos negativos

PREPARACIÓN


1 ALMOHADILLA ABRASIVA DE ELIMINACIÓN



Una preparación adecuada de la superficie es esencial. Las incrustaciones marinas y los restos de recubrimientos antiguos impedirán una buena adhesión.

Utilice una espátula de plástico para eliminar el crecimiento marino si es necesario. Si existen recubrimientos antiguos o incrustaciones resistentes, utilice la almohadilla abrasiva de eliminación incluida.

2 ALMOHADILLA ABRASIVA DE PREPARACIÓN

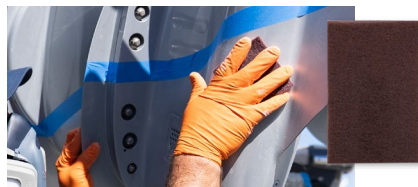

Lije ligeramente la superficie del componente con la **almohadilla abrasiva de preparación** incluida.

Evite arañazos profundos o una abrasión excesiva que pueda comprometer la superficie.

Después de lijar la superficie, cubra con cinta las áreas que no desee recubrir con Foulfree.

3 MSCLEAN




Humedezca un paño limpio y seco con **MSClean**. Limpie completamente la superficie y, a continuación, utilice un paño seco distinto para eliminar cualquier residuo.

Asegúrese de que la **superficie esté totalmente limpia y seca** antes de continuar. Esto se confirma cuando un paño blanco humedecido con MSClean no muestra decoloración tras limpiar la superficie.

Nota: Foulfree Clear Coat es un recubrimiento de curado por humedad. Para reducir la exposición al aire, mantenga el envase bien cerrado durante aplicaciones prolongadas. La garantía del fabricante queda anulada si se reutiliza un envase previamente abierto.

RECUBRIMIENTO

1 MSPRIME

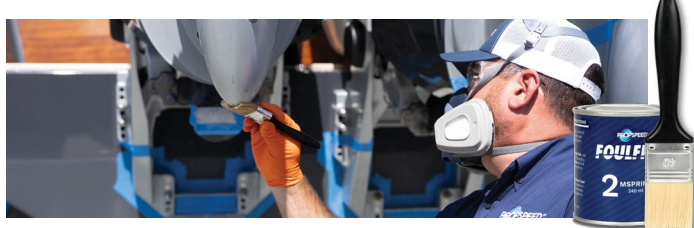

MSprime actúa como una imprimación de alta adherencia, creando una capa de unión delgada pero resistente entre el sustrato y el Clear Coat.

Aplique una capa fina y uniforme de **MSprime** utilizando la brocha incluida, **procurando evitar goteos o acumulaciones**.

Deje secar durante un **mínimo de 10 minutos** antes de aplicar Foulfree Clear Coat.

No exceda los 30 minutos para evitar la posible contaminación de la capa de **MSprime**.

2 CLEAR COAT



Abra el envase de **Foulfree Clear Coat** y aplique una sola capa fina sobre la superficie utilizando la brocha incluida.

Difumine cualquier goteo, marca o borde dentro de los primeros **5–10 minutos** para asegurar un acabado uniforme. **Foulfree** puede permanecer fuera del agua durante varias semanas, tanto en climas cálidos como fríos, sin presentar efectos adversos.

Advertencia: Foulfree es un recubrimiento de silicona blanda y debe protegerse contra daños cuando la embarcación se encuentre fuera del agua.

