

 
TECHNIQUE D'APPLICATION

UN KIT. DEUX TAILLES. DES RÉSULTATS PROFESSIONNELS.

L'application de Foulfree est simple et peut être réalisée en quelques étapes. Le respect des instructions d'application garantit une adhérence optimale et une protection tout au long de la saison.



*DANS LE KIT:



• 1X Pad De Décapage • 1x Pad De Préparation • 1x MSclean • 1x MSprime • 1x Clear Coat • 2x Pinceaux

BONNES PRATIQUES D'APPLICATION:

- Assurez-vous que la surface est totalement exempte de contaminants (salissures marines, revêtements, etc.) avant d'utiliser le pad de préparation. Utilisez une spatule en plastique pour retirer la salissure marine tenace.
- Lors de l'utilisation des pad de décapage et de préparation, veillez à ne pas abraser la surface de manière excessive — une abrasion légère suffit pour garantir de bonnes performances.
- Le pad de préparation n'est pas nécessaire dans certains cas. Si vous craignez d'altérer la qualité de vos composants, contactez votre représentant commercial Propspeed local pour plus d'informations.
- À basse température, MSprime peut épaissir : assurez-vous que la boîte est réchauffée à au moins 20 °C / 68 °F avant utilisation.
- Avant l'application, vérifiez auprès du fabricant du composant à traiter la compatibilité chimique. Propspeed n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés à la surface en raison d'un contact avec des solvants ou autres.

*Le volume des composants varie selon la taille du kit, conformément aux détails SKU.



EN SAVOIR PLUS
SUR FOULFREE

POSTULEZ DÈS AUJOURD'HUI

OUTILS REQUIS

Chaque kit Foulfree™ Multi-Surface System contient tout ce dont vous avez besoin pour une application propre et de haute qualité. Il vous suffit de quelques matériels supplémentaires:

• Gants jetables • Lunettes de protection • Masque • Chiffons propres et secs • Spatule en plastique • Ruban de masquage

TEMPS DE SÉCHAGE:

Foulfree nécessite un minimum de 12 heures de séchage avant la mise à l'eau.

En conditions froides (41–55 °F / 5–13 °C), attendez au moins **24 heures** avant la mise à l'eau.

Foulfree peut rester hors de l'eau pendant de longues périodes, en climat chaud ou froid, sans effets néfastes.



TEMPS DE SÉCHAGE MINIMAL
12 heures avant la mise à l'eau



TEMPS DE SÉCHAGE EN CLIMAT FROID
24 heures à 41–55 °F / 5–13 °C



RÉSISTANCE HORS DE L'EAU
Peut rester hors de l'eau plusieurs semaines sans effets négatifs

PRÉPARATION

PAD DE DÉCAPAGE



Une préparation parfaite de la surface est essentielle. Les salissures marines et les traces d'anciens revêtements empêchent une bonne adhérence.

Utilisez une spatule en plastique pour retirer toute salissure marine si nécessaire. Si des revêtements anciens ou des salissures tenaces sont présents, utilisez le pad de décapage fourni.

PAD DE PRÉPARATION



Abrasez légèrement la surface du composant avec le pad de préparation fourni. Évitez les rayures profondes ou une abrasion excessive pouvant altérer la surface.

Après avoir abrasé la surface, masquez toutes les zones que vous ne souhaitez pas traiter avec le revêtement Foulfree.

1 MSCLEAN



Humidifiez un chiffon propre et sec avec **MSclean**.


Essayez soigneusement la surface, puis utilisez un autre chiffon sec pour éliminer tout résidu.

Assurez-vous que la **surface est totalement propre et sèche** avant de continuer. Cela est confirmé lorsqu'un chiffon blanc imbibé de **MSclean** ne montre aucune coloration après essuyage.

Note: Foulfree Clear Coat est un revêtement à polymérisation par l'humidité. Réduisez l'exposition à l'air en gardant la boîte bien fermée lors d'applications prolongées. La garantie du fabricant est annulée si une boîte déjà ouverte est réutilisée ultérieurement.

REVÊTEMENT

2 MSPRIME

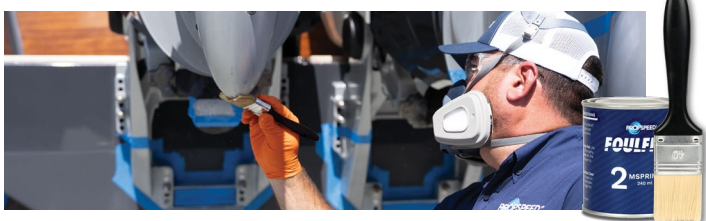

MSprime agit comme un apprêt à haute adhérence, créant une couche de liaison fine et solide entre le substrat et le Clear Coat.

Appliquez une fine couche régulière de **MSprime** à l'aide du pinceau fourni, **en veillant à éviter les coulures, gouttes ou traces** pour obtenir une finition lisse.

Laissez sécher **au minimum 10 minutes** avant d'appliquer **Foulfree Clear Coat**. N'attendez pas plus de 30 minutes avant l'application afin d'éviter toute contamination de la couche MSprime.

3 CLEAR COAT



Ouvrez la boîte de Foulfree Clear Coat et appliquez une seule couche fine sur la surface à l'aide du pinceau fourni.

Estompez toute coulure, goutte ou traces de pinceau dans les **5 à 10 minutes** pour obtenir une finition uniforme.

Foulfree peut rester hors de l'eau plusieurs semaines en climat chaud ou froid sans effets négatifs.

Avertissement: Foulfree est un revêtement en silicone souple et doit être protégé contre les dommages lorsqu'il reste hors de l'eau.

