

TECNICA DI APPLICAZIONE

UN KIT. DUE FORMATI. RISULTATI PROFESSIONALI.

L'applicazione di Foulfree è semplice e può essere completata in pochi passaggi. Il rispetto delle istruzioni garantisce un'adesione ottimale e una protezione per tutta la stagione.

FFKITMS-S-EU



FFKITMS-M-EU

*NEL KIT:



• 1x Pad di rimozione • 1x Pad di preparazione • 1x MSclean • 1x MSprime • 1x Clear Coat • 2x Pennelli

BUONE PRATICHE DI APPLICAZIONE:

- Assicurarsi che la superficie sia completamente libera da contaminanti (vegetazione marina, rivestimenti esistenti, ecc.) prima di utilizzare il **pad di preparazione**. Utilizzare una spatola in plastica per rimuovere le incrostazioni più difficili.
- Durante l'uso dei **pad di rimozione e di preparazione**, evitare un'abrasione aggressiva: è sufficiente una leggera opacizzazione per ottenere prestazioni ottimali.
- Il **pad di preparazione** non è necessario in tutti i casi. Se si teme di compromettere la qualità del componente, contattare il rappresentante Propspeed locale per maggiori informazioni.
- A basse temperature, **MSprime** può gelificare: assicurarsi che la confezione sia riscaldata ad **almeno 20 °C / 68 °F** prima dell'uso.
- Prima dell'applicazione, verificare con il produttore del componente la compatibilità chimica. Propspeed non si assume responsabilità per eventuali danni alla superficie dovuti al contatto con solventi o altre sostanze.

*Il volume dei componenti varia in base alla dimensione del kit, come indicato nei dettagli SKU.



 
FUORIBORDI



SISTEMI DI STABILIZZAZIONE



ELICHE DI MANOVRA



PINNE STABILIZZATRICI



TUBOLARI RIB

SCOPRI DI PIÙ SU
FOULFREE

CANDIDATI OGGI

STRUMENTI NECESSARI

Ogni kit **Foulfree™ Multi-Surface System** contiene tutto il necessario per un'applicazione precisa e di alta qualità. Serviranno solo pochi strumenti aggiuntivi:

• Guanti monouso • Protezione per gli occhi • Maschera • Panni puliti e asciutti • Spatola in plastica • Nastro da mascheratura



TEMPI DI POLIMERIZZAZIONE

Foulfree richiede un minimo di 12 ore di polimerizzazione prima dell'immersione.

In condizioni fredde (41–55 °F / 5–13 °C), attendere **almeno 24 ore** prima del varo.

Foulfree può rimanere fuori dall'acqua per lunghi periodi, sia in climi caldi che freddi, senza effetti negativi.



TEMPO MINIMO DI
POLIMERIZZAZIONE
12 ore prima del varo



POLIMERIZZAZIONE
IN CLIMA FREDDO
24 ore a 41–55 °F / 5–13 °C



RESISTENZA FUORI DALL'ACQUA
Può rimanere fuori dall'acqua per
diverse settimane senza effetti avversi

PREPARAZIONE

PAD DI RIMOZIONE



Una preparazione efficace della superficie è essenziale. Incrostazioni e residui di vecchi rivestimenti impediscono una corretta adesione.

Utilizzare una spatola in plastica per rimuovere eventuali incrostazioni marine. Se sono presenti vecchi rivestimenti o incrostazioni resistenti, utilizzare il **pad di rimozione** fornito.

PAD DI PREPARAZIONE



Opacizzare leggermente la superficie del componente utilizzando il **pad di preparazione**.

Evitare graffi profondi o un'abrasione aggressiva che potrebbe compromettere il materiale.

Dopo aver preparato la superficie, mascherare tutte le aree che non devono essere rivestite con Foulfree.

1 MSCLEAN



Inumidire un panno pulito e asciutto con **MSclean**. Pulire accuratamente la superficie, quindi passare un secondo panno asciutto per eliminare eventuali residui.


Assicurarsi che la **superficie sia completamente pulita e asciutta** prima di procedere.

Ciò è confermato quando un panno bianco imbevuto di MSClean non mostra scolorimenti dopo la pulizia.

Nota: Foulfree Clear Coat polimerizza con l'umidità. Ridurre l'esposizione all'aria mantenendo la confezione ben chiusa durante applicazioni prolungate. La garanzia del produttore decade se una confezione aperta viene riutilizzata in seguito.

RIVESTIMENTO

2 MSPRIME

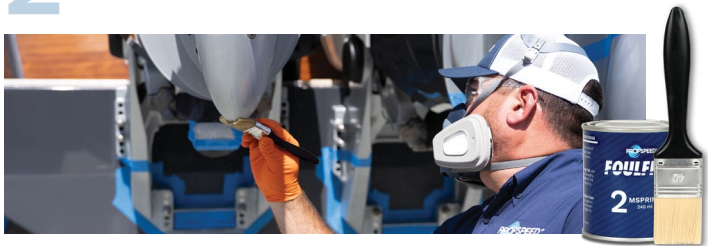

MSPrime funziona come un primer ad alta affinità, creando uno strato sottile e resistente che favorisce la perfetta adesione del Clear Coat al substrato.

Applicare uno strato sottile e uniforme di MSPrime con il pennello fornito, **evitando colature o accumuli**.

Lasciare asciugare per **almeno 10 minuti** prima di applicare Foulfree Clear Coat.

Non attendere più di 30 minuti per evitare la contaminazione dello strato di **MSPrime**.

3 CLEAR COAT



Aprire la confezione di **Foulfree Clear Coat** e applicare un unico strato sottile utilizzando il pennello fornito.

Distribuire eventuali gocce, colature o bordi entro **5–10 minuti** per ottenere una finitura uniforme. Foulfree può restare fuori dall'acqua per diverse settimane, sia in condizioni calde che fredde, senza effetti negativi.

Avvertenza: Foulfree è un rivestimento silconico morbido e deve essere protetto da eventuali danni quando rimane fuori dall'acqua.

